

II. ПАРАМЕТРЫ СТАНКА 16Б16Т1

№	Группа	Исходное значение	Вводимое значение		
			Датчик ВЕ (1000)	Датчик ВЕ178А (2500)	Датчик ВЕ178А (2500)
1	2	3	4	5	6
3	М	0	0	0	3
4	М	0	0	0	3
6	М	100000	200000	200000	200000
7	М	2	10	10	10
11	М	40	100	100	100
12	М	10421	12450	54500	54500
13	М	62	72	72	72
14	М	10	16	16	16
15	М	10	16	16	16
16	М	50000	50000	7000	7000
17	М	50000	60000	7000	7000
26	М	520	520	10000	10000
0	Р	400	400	10	10
1	Р	200	250	10	10
2	Р	4000	4000	30000	30000
3	Р	4000	4000	20000	20000
4	Р	250	250	150	150
5	Р	150	250	250	250
6	Р	174	174	3000	3000
7	Р	174	174	3000	3000
8	Р	128	128	3000	3000
9	Р	128	174	3000	3000

-86-

1	2	3	4	5	6
14	Р	75	85	715	715
20	Т	1000	1000	1000	1000
21	Т	20	22	22	22
23	Т	4	2	2	2
38	Т	5420	6404	6404	6404
39	Т	4400	7700	7700	7700
42	Т	40	20	20	20
46	Т	0	0	1	1
47	Т	0	0	1	1
69	Т	0	42451	42451	42451
96	Т	37101	3501	3501	3501
98	Т	5100	16102	16102	16102
494	Т	0	141240	141240	141240
495	Т	0	530	530	530
496	Т	170202	170202	170202	170202
497	Т	0	223	223	223
498	Т	164242	164242	164242	164242
499	Т	0	162520	162520	162520
500	Т	0	15046	15046	15046
501	Т	0	166442	166442	166442
502	Т	0	112401	112401	112401
503	Т	0	62372	62372	62372
504	Т	0	163022	163022	163022
505	Т	0	161510	161510	161510
2	Р	0000	3000	6000	600
3	Р	0000	3000	9000	800

1	2	3	4	5	6
4	Р	0000	2000	3000	400
5	Р	0000	2000	3000	400

Примечание:

В зависимости от установки на станках мод 16Б16Т1 типов датчиков ВЕ17 (2000) или ВЕ178А (2-2500) вводим значения параметров

Для датчиков ВЕ17 (2-1000) ввести значения графы 4. При этом дискретность перемещения по оси Х - 0,005 мм

по оси Z - 0,01 мм.

Для датчиков ВЕ178А (2-2500) ввести значения графы 5. При этом дискретность задания перемещения по осям:

Х - 0,001 мм

Z - 0,001 мм.

При задании дискретности перемещения по осям: Х - 0,005 мм
Z - 0,01 мм

Для датчиков ВЕ178А (2-2500) ввести значения графы 5.

ОПЕРАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТАНКА.

К оперативным параметрам станка относятся параметры группы Р. В табл дано назначение параметров группы Р

-88-